# E10 - Warnung M1 und M2

| Nachricht | M1 | M2 | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | Bakteriologischen Filter ersetzen | Türdichtung ersetzen | Außerordentliche Wartung erforderlich | Tankreinigung |
| Lösung | Den Filter so bald wie möglich austauschen und dann den Zähler des Filters zurücksetzen | Die Dichtung so bald wie möglich ersetzen und dann den Zähler der Dichtung zurücksetzen | Sich mit dem Kundendienst für die außerordentliche Wartung in Verbindung setzen | Mit der Reinigung der Tanks fortfahren. Die Meldung wird beim nächsten Zyklus automatisch zurückgesetzt |

## Zähler zurücksetzen

Reset verfügbar ab Firmware SPF12 - SS1 Version 04.49 - SS2 Version 1.0.12

1. Am Hauptmenü **Einstellungen** (Abb. A) wählen, um den **Service 1** (Abb. B) mit dem Passwort **"12345"** (Abb. C) aufzurufen;

2. **Wartung** auswählen (Abb. D). In diesem Menü können die Zähler des bakteriologischen Filters und der Dichtung im Falle von M1 oder M2 zurückgesetzt werden.

Abb. A

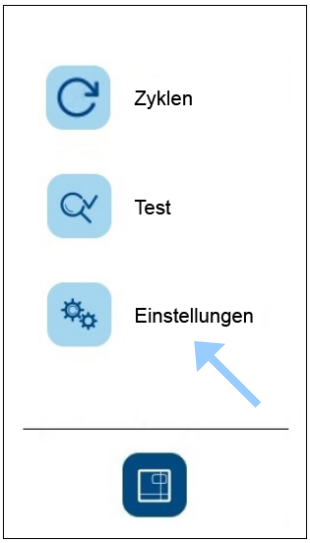


Abb. B

Abb. C

Abb. D

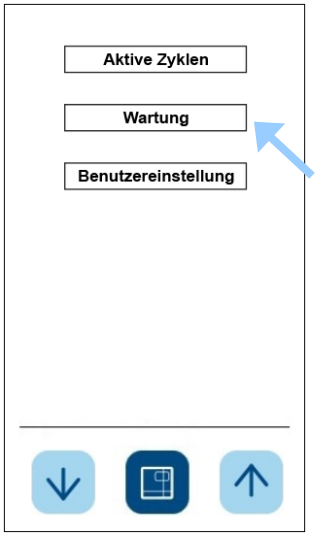

# M1- Rückstellung Zähler des bakteriologischen Filters

1. Auf **Wartung** (Abb. D) drei Sekunden lang das Symbol für den **bakteriologischen Filter** (Abb. E) drücken. Ein akustisches Signal bestätigt, dass der Vorgang ausgeführt wurde;

2. Der Zähler wird auf den Standardwert zurückgesetzt;

3. Zum Abspeichern drei Sekunden lang das Symbol **Speichern** drücken (Abb. F). Auch hier bestätigt ein akustisches Signal, dass der Vorgang abgeschlossen wurde.

Abb. E

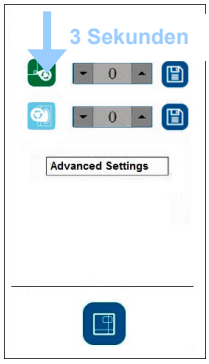


Abb. F

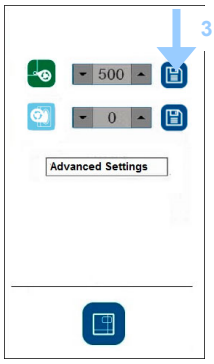


# M2 - Rückstellung Zähler der Türdichtung

1. Auf **Wartung** (Abb. D) drei Sekunden lang das Symbol **Dichtung** drücken (Abb. G); ein akustisches Signal bestätigt, dass der Vorgang ausgeführt wurde;

2. Der Zähler wird auf den Standardwert zurückgesetzt;

3. Zum Abspeichern das Symbol **Speichern** drei Sekunden lang drücken (Abb. H); auch hier bestätigt ein akustisches Signal, dass der Vorgang ausgeführt wurde.

Abb. G
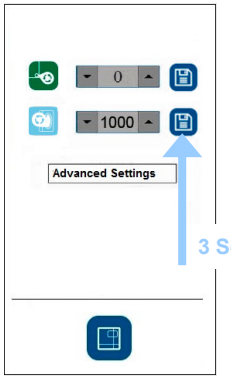
Abb. H